



FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO.,LTD
標準作業規範 QUI ĐỊNH THAO TÁC TIÊU CHUẨN

適用產品 Sản phẩm	K18X001.00 (BFX-UA300)	工站名稱 Công đoạn	Assemble heaksink, Link 96.1531T00& Assembly into Product Lắp tản nhiệt, link 96.1531T00 & lắp vào sản phẩm		規範編號 Mã tài liệu	SOP-NV-AM693B1-01	版次 Phiên bản	A	頁次 Trang	16
------------------	---------------------------	-------------------	--	--	---------------------	-------------------	-----------------	---	-------------	----

※ 使用設備(治工具)Thiết bị, dụng cụ				
STT	使用設備(治工具) Thiết bị, dụng cụ	編號 Mã	Q'ty	備註 Chú thích
1	Fixture. Khuôn xếp	NA	1	NA
2	Screwdriver Máy bắt vít	NA	1	Locking torque: 5±0.5kgf*cm Lực bắt vít là: 5±0.5kgf*cm
3	Screw Release Machine Máy nhả vít	NA	1	NA
4	Screw head. Đầu máy bắt vít	Đầu bắt vít 2#	1	H.9
5	CMC	NA	1	NA
6	Scan	NA	1	NA
7	Ion fan. Quạt ion	NA	1	NA

※作業步驟 Nội dung thao tác

1.Take the product from the previous stage confirm that the front cover has been installed into the product.
The FFC cables were gone and fixed with 3M adhesive tape.

Lấy sản phẩm từ công đoạn trước xác nhận vỏ trước đã được lắp vào sản phẩm, không có hiện tượng trầy, xước hay biến dạng bất thường. Các dây FFC cable đã được đi và cố định bằng băng dính 3M.

2. From the line, take the heatsink that has been glued with 2 pieces of heatsink and install it on products like H1
Use 4 screws screwdriver (401.00021.005) screw fixed heatsink plate into the product.
When you hear the 'snuggle' sound, the screw has been screwed. Screw position and order as H1.
Từ chuyền, lấy tản tản nhiệt đã được dán đủ 2 miếng tản nhiệt lắp vào sản phẩm như H1.
Dùng máy bắt vít, lấy 4 ốc (401.00021.005) vít cố định tản tản nhiệt vào sản phẩm .
Khi nghe thấy tiếng "cạch cạch" là ốc đã được vít chặt. Vị trí và thứ tự bắt vít như H1 minh họa.

3.Take PCBA 96.1531T00 to check the PCBA version without crack, missing, high leg... and has been glue point enough, mylar tape no lack (H3). Then take the scanner to the link 96.1531T00 link in order 1,2,3 like H.2.
Lấy bản 96.1531T00 lên kiểm tra bản PCBA không có hiện tượng vỡ kiện,thiếu kiện,cao chân... và đã được điểm keo đầy đủ và miếng băng dính mylar không bị thiếu, rách,... (H3)
Sau đó lấy máy scanner lên link bản 96.1531T00 link theo thứ tự 1,2,3 như H.2.

4.Take 96.1531T00 on the cable as (H.4) use a 3M tape glued to it Cable fixer as (H.5)
Lấy bản 96.1531T00 lên lắp dây cáp vào như H4. Dùng 1 miếng băng dính 3M dán cố định dây cáp như H5.

5.Take left speaker cable, right speaker cable and Int wire harness then assemble on 96.1531T00 board in position 1,2,3 as (H.6).
Lần lượt lấy dây loa trái, dây loa phải, dây cáp nối lắp vào bản 96.1531T00 theo vị trí 1,2,3 như H6 minh họa.

6. After installing gently inserting version 96.1531T00 into the product.
Note when installing 96.1531T00 must be exposed as H.7.
Sau khi lắp dây xong, lắp nhẹ nhàng bản 96.1531T00 vào sản phẩm.
Chú ý khi lắp bản 96.1531T00 phải để 2 dây cáp lộ ra như H.7 minh họa.

7. Use 4 screws screwdriver (401.00021.005) to fix version 96.1531 into the product.
When hearing the "snug" sound, the screws were fastened. (H8)
Take gasket 493.00278.005 to paste it on PCB.
Dùng máy bắt vít vít 4 ốc (401.00021.005) để cố định bản 96.1531 vào sản phẩm.
Khi nghe tiếng "cạch cạch" là ốc đã được vít chặt. Vị trí và thứ tự bắt vít như H8 minh họa.
Vít xong, lấy miếng đệm 493.00278.005 dán vào vị trí trên bản mạch như H10.

 

8. Assembly ok, check the product. Put to the next stage as H11.
Lắp xong, kiểm tra bản mạch không có hiện tượng trầy xước, nứt vỡ.
Đặt sản phẩm đặt xuống chuyền chuyển đến công đoạn sau. (H11)

※ 注意/確認事項 Chú ý

1.Wear electrostatic rings, electrostatic gloves and finger gloves when manipulating (H12)
Đeo vòng tĩnh điện, găng tay tĩnh điện và bao ngón tay khi thao tác. (H12)
2.Ion fans blow directly into the product in operation.
Quạt ion thổi trực tiếp vào sản phẩm đang thao tác.
3.In the production process, do not congestion 3 products.
Trong quá trình sản xuất không được để 3 sản phẩm.
4.When folding FFC cable , fold cable follow Blue line H4 a. don't fold cable as Red H4 b.
Khi gấp cable FFC, gấp cable theo đường màu xanh H4 a. Không đường gấp cable theo đường màu đỏ như hình H4 b.

5.Engineer in charge Kĩ sư phụ trách

Department Bộ phận	Name Tên kĩ sư phụ trách	Contact Phương thức liên lạc
IE	Bùi Mỹ Linh	0347430858
PQE	Nguyễn Thị Hằng	0335578615
ME	Thân Văn Mạnh	0395308062

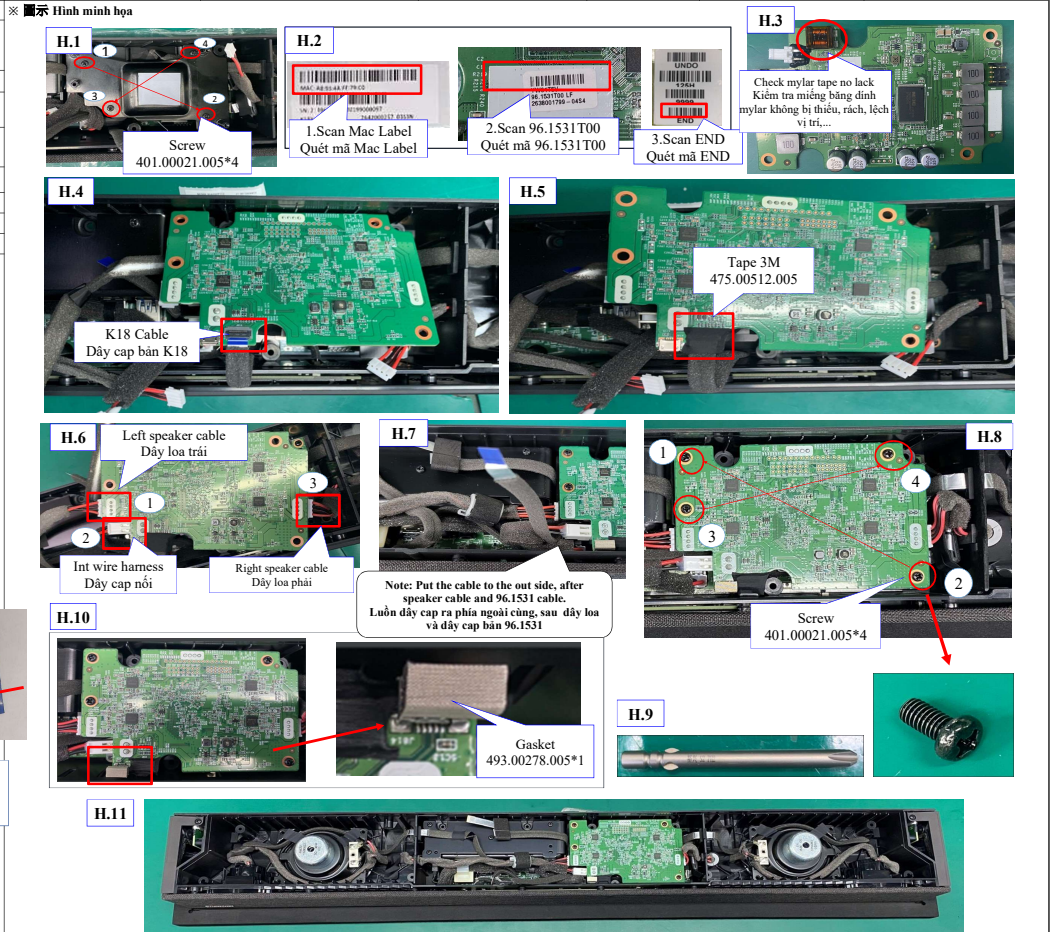

※ 使用材料(零件明細表) Bảng chi tiết các vật liệu sử dụng				
	P/N	Specification	Q'ty	Remark
1	493.00278.005	GASKET 10*5*5mm REV.00 CONDUCTIVE GA	1	Gasket. Miếng đệm
2	96.1531T00	A'SSY AMP Board	1	AMP Board
3	475.00512.005	TAPE 3M1558T REV.01 25*12.5mm GP/HF	1	3M tape. Băng dính 3M
4	401.00021.005	SCREW MECH PAN M3 6mm BLACK REV.A GP	8	Screw. Ốc vít
			Standard time	120s (CT = 120s)